


Инструкция по эксплуатации переплетной машины СВ-200е

Перед использованием переплетной машины внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.


I. Устройство переплетной машины

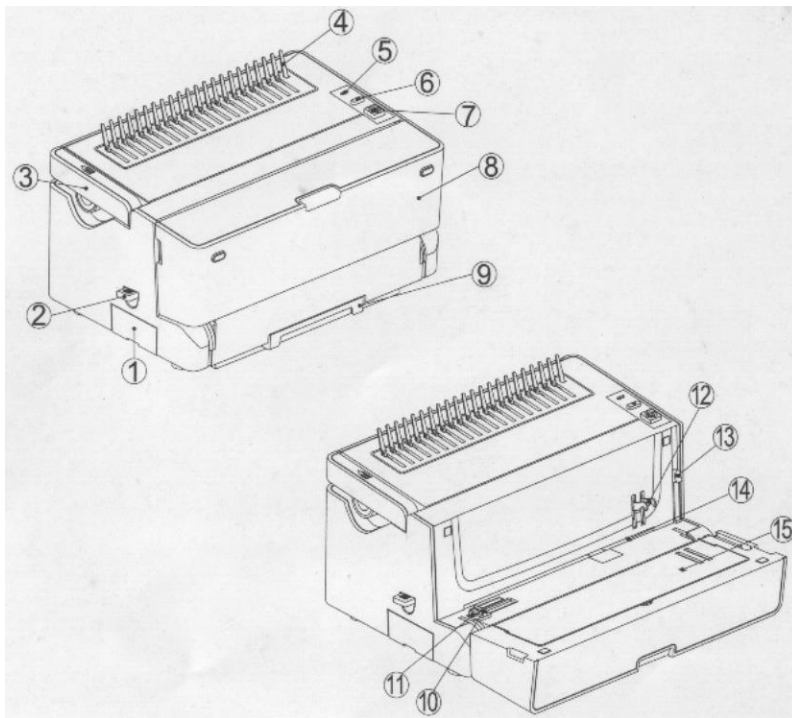

- 1- Лоток для мусора
- 2- Регулятор глубины перфорации
- 3- Рукоятка раскрытия пружин
- 4- Металлическая гребенка
- 5- Сетевой индикатор
- 6- Сетевой выключатель
- 7- Кнопка «Пуск»
- 8- Откидной столик
- 9- Контейнер для обложек
- 10- Фиксатор регулятора полей
- 11- Регулятор полей
- 12- Пуансоны
- 13- Индикатор размера пружины
- 14- Слот для вложения бумаги
- 15- Контейнер для пружин

II. Порядок работы

А) Перфорация.

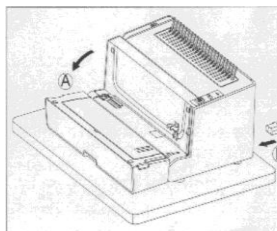

1. Сетевым кабелем подключить машину к сети 220V. Включите машину выключателем(6).

2. Откинуть столик(8).

3. Положите листы вдоль перфорационной линейки. Перфорационные отверстия должны полностью помещаться на листе. Отступ между отверстиями и краем листа должен быть не менее 3-х мм.

4. Белые прямоугольники на линейке показывают точное расположение перфорационных отверстий. Отцентрировав листы, пододвиньте бумагу слева до упора регулятор полей(11) и зафиксируйте его фиксатором(10).

5. По индикатору размера пружин определите размер требуемой пружины для переплета. Для этого поднимите рычажок(13) вверх, вложите под него стопку бумаги(которую будете переплетать) и опустите рычажок. Размер пружины см. по шкале.

6. Регулятором глубины перфорации(2) установите необходимую глубину перфорации. 7. Корректируйте глубину перфорации и поля ограничителем края для обложек и внутренних листов отдельно, т.к. поля могут не соответствовать.

8. Пуансонами(12) отключите два крайних пробивочных ножа, если они не требуются





9. Вставьте листы.

10. Нажав кнопку «пуска» или педаль «пуска» произведите перфорацию

Чтобы убедиться в правильности настройки, осуществите пробную перфорацию.

ВНИМАНИЕ!


За один раз следует пробивать не более 20 листов (80гр).

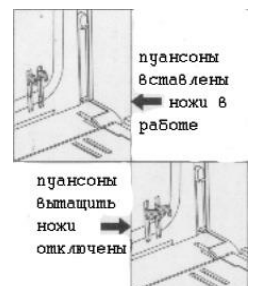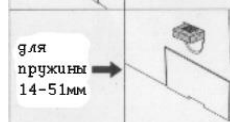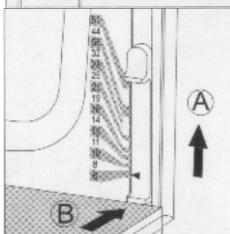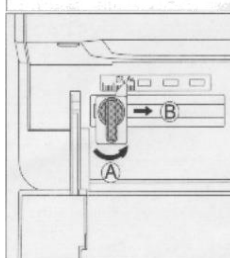

Обложки и ламинированные листы пробивать по одному без бумаги.

При проведении непрерывной перфорации в течении 15-20 мин отключить машину на 40 мин, чтобы не испортить двигатель.



Б) Переплет.

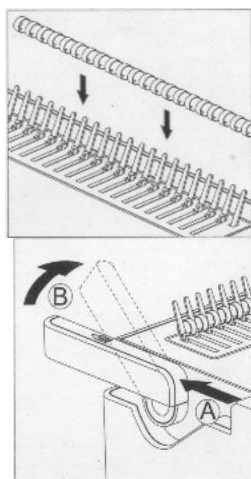

1. Наденьте пружину на металлическую гребенку(4).
2. Раскройте пружину, выдвинув рукоятку раскрытия пружин(3) по стрелке и потянув ее на себя.
3. Наденьте отперфорированные листы на пружину.
4. Закройте пружину, вернув рукоятку раскрытия пружин в исходное положение.
5. Снимите переплетенный документ.

ВНИМАНИЕ!

Периодически вытряхивайте лоток для мусора(1), чтобы не допускать его переполнения, что может привести к неисправности машины.

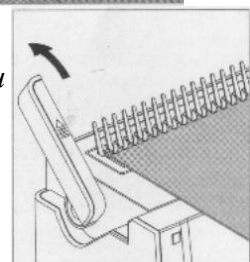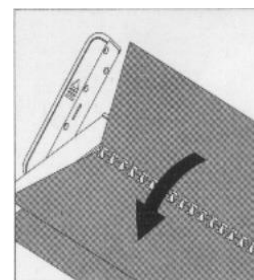

III. Технические данные

Виды переплета:	Пластиковая пружина
Максимальная толщина переплета	500 листов
Максимальный диаметр пружины	51
Максимальная толщина перфорации	20 листов (80гр)
Питание машины	220V 50HZ
Габариты машины ш – г - в	430 x 280 x 240 мм
Вес	11,94 кг

I. Гарантийные обязательства.

Гарантия на переплетную машину – 12 месяцев со дня покупки, при условии отсутствия механических или иных повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной транспортировки, эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.